

RAPPORT INSPECTIE

Bodembeschermende voorzieningen

Kiwa Inspecta Nederland B.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk
Telefoon 5.1.2.e
www.kiwa.com
5.1.2.e kiwa.com
Handelsregister regio Haaglanden 67508073

GEADRESSEERDE

Schenk Papendrecht B.V.
T.a.v. 5.1.2.e
Postbus 1165
3350 CD PAPENDRECHT

RAPPORT

nummer : R21182EMU-02
SIKB-registratie : 86482
datum : 1 juli 2021
bijlage(n) : verklaring vloeistofdichtheid
tabel bedrijfsinterne controle

INSPECTIE

inspecteur : 5.1.2.e
datum : 1 juli 2021

OPDRACHTGEVER

Schenk Papendrecht B.V.
Postbus 1165
3350 CD PAPENDRECHT

PLAATS VAN INRICHTING

Schenk Papendrecht B.V.
Burgemeester Keizerweg 6
3352 AR PAPENDRECHT

UW OPDRACHT

datum : 28 juni 2021
kenmerk : Akkoord op offerte
omschrijving : Bodembeschermende voorziening

ONZE GEGEVENS

opdrachtnr. : 210601127
validatie DI-1 : 5.1.2.e
rapportversie : A-08 (2020 01 07)

Het certificaat van accreditatie, met registratienummer I326, van Kiwa Inspecta Nederland B.V. op basis van NEN-EN-ISO/IEC 17020 en het hierbij behorende beeldmerk zijn uitsluitend van toepassing op de inspectiewerkzaamheden inclusief rapportage.

Kiwa Inspecta Nederland B.V. en uitvoerend inspecteur 5.1.2.e verklaren dat de beoordeling en keuring onafhankelijk van de opdrachtgever zijn uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 6700 en het (de) bijbehorende protocol(len).

De inspectieresultaten kunnen uitsluitend gerelateerd worden aan de in het kader van deze rapportage geïnspecteerde voorziening.

Reproductie van het rapport is uitsluitend toegestaan indien het gehele rapport en ongewijzigd wordt gereproduceerd.

GEGEVENS VOORZIENING	Wasstraat
Activiteit(en) op bodembeschermende voorziening	Het wassen van motorvoertuigen
Gehanteerde criteria	AS SIKB 6700 V3.0 d.d. 15-02-2018 volgens: protocol 6701 V3.0
Materiaal	Coating / Beton
Dikte (mm)	3 / 250
Oppervlakte (m ²)	127
Aanlegjaar	1996 (In 2019 is de voorziening vernieuwd)
Vloeistoffen	Was- en -smeermiddelen
Bedrijfsriolering	Aanwezig, geen opdracht voor beoordeling
Herkeuringstermijn	6 jaar

CONCLUSIE INSPECTIE

De voorziening wordt, exclusief de hierop aangesloten bedrijfsriolering, als vloeistofdicht gekwalificeerd op grond van de op 1 juli 2021 uitgevoerde inspectie en komt in aanmerking voor een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

De op de voorziening aangesloten bedrijfsriolering is niet beoordeeld.

De bevindingen zijn vastgelegd in deze rapportage.

De voorziening dient voor 1 juli 2027 opnieuw worden beoordeeld door een deskundig inspecteur.

De voorziening moet voor 1 juli 2022 en vervolgens ten minste 1x per jaar intern worden gecontroleerd. Een checklist voor de bedrijfsinterne controle is bijgevoegd in de bijlage.






Plaats van inrichting : Schenk Papendrecht B.V.
Burgemeester Keijzerweg 6
3352 AR PAPENDRECHT
Ruimte, object : Wasstraat

Bevindingen bij rapport : **R21182EMU-02**
Opdrachtnummer : **210601127**
Datum : 1 juli 2021

versie A-08 (2020 01 07)

SITUATIETEKENING

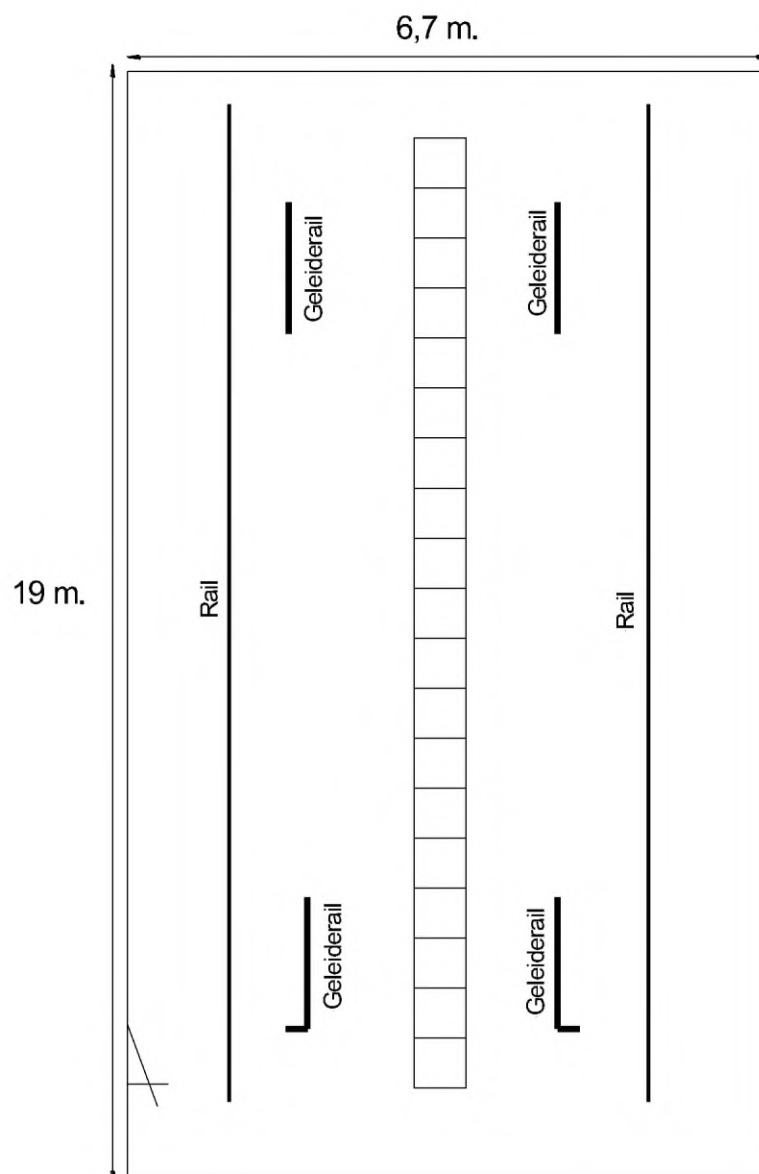

Plaats van inrichting : Schenk Papendrecht B.V.
Burgemeester Keijzerweg 6
3352 AR PAPENDRECHT

Ruimte, object : Wasstraat



Bevindingen bij rapport : R21182EMU-02
Opdrachtnummer : 210601127
Datum : 1 juli 2021

versie A-08 (2020 01 07)

BEVINDINGEN

Indicatie tekening	Aspecten	Beoordeling (+/-/n.v.t.) ^{a)}	N= niet kritiek K= kritiek gebied	Hoeveelheid/ aantal (m ¹ /st.) ^{b)}	Beschrijving bevindingen	Herstelmaatregel (nr.) ^{c)}	Nr. foto
VEILIGHEIDS-, GEZONDHEIDS- EN MILIEURISICO'S – RESULTATEN LMRA							
	<i>In de safety-instructions van Kiwa Inspecta Nederland B.V. wordt ingegaan op de algemeen onderkende risico's. In de LMRA wordt op de inspectielocatie beoordeeld of nog aanvullende risico's aanwezig zijn.</i>						
	Zijn er aanvullende veiligheidsrisico's? <i>Check bij opdrachtgever, denk aan brand- en explosiegevaar, verkeersstromen, valgevaar, besloten ruimtes, etc.</i>				Nee		
	Zijn er specifieke gezondheidsrisico's <i>Check bij opdrachtgever, denk aan gassen, dampen, vloeistoffen, straling, geluid, trillingen, etc.</i>				Nee		
	Zijn er specifieke milieurisico's <i>Check bij opdrachtgever, kunnen (vloeistoffen) onbedoeld vrijkomen</i>				Nee		
ALGEMENE ASPECTEN							
	Beschrijving voorziening				Op de voorziening worden voertuigen gewassen.		1, 2
	Laag of lagen welke de vloeistofdichtheid moet(en) borgen				De voorziening bestaat uit beton met daarop een epoxy coating.		
	Bodembedreigende (vloeistoffen)				Reinigings en vrijkomende smeermiddelen.		
	Inspecteerbaarheid	+			Vrij te inspecteren.		
	Afmetingen van de voorziening (Beperking vloeistofdichte gedeelte)	+			De afmeting is voldoende.		
	Wijziging bedrijfsvoering	N.v.t.					
	Resultaat aanvullend dossieronderzoek	N.v.t.					
	Afwijkingen t.o.v. de oorspronkelijke opdracht	N.v.t.					
	Uitbestede werkzaamheden t.b.v. inspectieopdracht	N.v.t.					
VERHARDINGEN, VLOEREN EN WANDEN							
	Constructie:						
	• Scheuren en/of breuken	+			Niet waargenomen.		
	• Mechanische beschadigingen	+			Niet waargenomen.		
	• Aantasting door vloeistoffen	+			Er is geen aantasting waargenomen		
	• Indringing verontreinigingen	+			Niet waargenomen.		
	Doorvoeren	n.v.t.			Niet aanwezig.		
	Bevestigingspunten:						
	• Algemeen	+					
	• Machines en installaties	N.v.t.					
	• Rails	+			Er zijn chemische ankers toegepast.		3, 4
	• Overig meubilair (trappen e.d.)	N.v.t.					

^{a)} + : geen gebrek; - : gebrek; ! : onvolkomenheid; n.v.t. : niet van toepassing

^{b)} Schatting, er kunnen geen rechten worden ontleend aan afwijkende hoeveelheden/aantallen.

^{c)} Verklarende teksten zijn vermeld bij het corresponderende nummer op de bijlage herstelmaatregelen

Plaats van inrichting : Schenk Papendrecht B.V.
Burgemeester Keijzerweg 6
3352 AR PAPENDRECHT

Ruimte, object : Wasstraat



Bevindingen bij rapport : **R21182EMU-02**
Opdrachtnummer : **210601127**
Datum : 1 juli 2021

versie A-08 (2020 01 07)

Indicatie tekening	Aspecten	Beoordeling (+/-/n.v.t.) ^{a)}	N= niet kritiek K= kritiek gebied	Hoeveelheid/ aantal (m ¹ /st.) ^{b)}	Beschrijving bevindingen	Herstelmaatregel (nr.) ^{c)}	Nr. foto
	• Kabelgoten	N.v.t.					
	• Losse verankeringen	N.v.t.					
	Afschot	+			Het afschot is gericht naar de ontvangpunt.		
	Voegafdichtingen	N.v.t.					
	Lassen en (stort)naden	N.v.t.					
	Aansluitingen:						
	• Wand /plint	+			De coating is aan de onderzijde doorgezet op de wanden.		5
	• Kolommen	N.v.t.					
	• Vloeistofkeringen (drempels e.d.)	+					
	• Ontvangpunten	+					
	• Stalen profielen	+					
	• Boormonsters	N.v.t.					
	• Aanrijdbeveiligingen	N.v.t.					
	BEDRIJFSRIOLERING						
	Resultaat beproeving afwateringssysteem	N.v.t.			De bedrijfsriolering is niet beproefd.		

^{a)} + : geen gebrek; - : gebrek; ! : onvolkomenheid; n.v.t. : niet van toepassing

^{b)} Schatting, er kunnen geen rechten worden ontleend aan afwijkende hoeveelheden/aantallen.

^{c)} Verklarende teksten zijn vermeld bij het corresponderende nummer op de bijlage herstelmaatregelen



Plaats van inrichting : Schenk Papendrecht B.V.
Burgemeester Keijzerweg 6
3352 AR PAPENDRECHT
Ruimte, object : Wasstraat


Bevindingen bij rapport : **R21182EMU-02**
Opdrachtnummer : **210601127**
Datum : 1 juli 2021

versie A-08 (2020 01 07)

FOTO'S



1

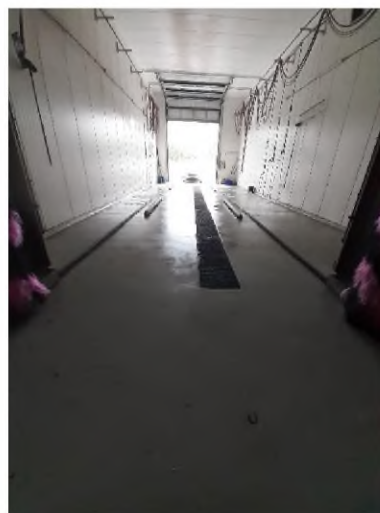

2



3



4



5

Plaats van inrichting : Schenk Papendrecht B.V.
 Burgemeester Keijzerweg 6
 3352 AR PAPENDRECHT

Ruimte, object : Wasstraat



Bevindingen bij rapport : R21182EMU-02
 Opdrachtnummer : 210601127
 Datum : 1 juli 2021

versie A-08 (2020 01 07)

TABEL BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

Wasstraat Schenk Papendrecht B.V.		Controle uitgevoerd door:			
		Datum controle:		Paraaf:	
Nr.	Controlepunt	Resultaat		Herstelmaatregel	
		ja	nee	actie	gereed
1.	VLOER/VERHARDING/WAND				
1.1	Oppervlak				
1.1.1	Is in het oppervlak vloeistof ingedrongen (vlekken) en is de omvang van de vlekken sinds de inspectie of vorige controle wezenlijk toegenomen?				
1.1.2	Zijn in het oppervlak vervormingen aanwezig?				
1.1.3	Is het oppervlak gescheurd?				
1.1.4	Zijn in het oppervlak (mechanische) beschadigingen aanwezig?				
1.1.5	Is het oppervlak aangetast door chemische invloeden?				
1.1.6	Bevinden zich losse delen in het oppervlak?				
1.2.	Afdichtingen				
1.2.1	Ontbreken afdichtingen in de vloer/verharding/wand?				
1.2.2	Ontbreken afdichtingen bij aansluiting op verticale bouwdelen?				
1.2.3	Zijn de afdichtingen aangetast door chemische invloeden?				
1.2.4	Zijn de afdichtingen losgelaten?				
1.2.5	Zijn de afdichtingen mechanisch beschadigd?				
1.2.6	Is ter plaatse van afdichtingen craquelé of zijn scheuren aanwezig?				
1.3	Afwatering				
1.3.1	Vertonen de afwateringspunten gebreken?				
1.3.2	Kunnen vloeistoffen van de voorziening aflopen (uitgezonderd aflopen naar de bedrijfsriolering)?				
2.	BEDRIJFSRIOLERING				
2.1	Zijn verzakkingen zichtbaar?				
2.2	Zijn de afvoeren verstopt / blijft water in de kolken en / of lijnafwateringen staan?				
2.3	Stroomt water uit de afvoeren over de voorziening?				
2.4	Is de afscheidingsinstallatie schoon, niet beschadigd en werkt de vlotter goed?				
3.	ALGEMENE INDRUK				
3.1	Geeft het totaalbeeld aanleiding tot nader onderzoek?				
3.2	Zijn de gedragsvoorschriften zichtbaar aanwezig?				
4	BIJZONDERHEDEN				
In geval van onvolkomenheden die de vloeistofdichtheid in gevaar brengen (gebreken), moeten direct maatregelen worden genomen voor herstel of aanpassing. Zie ook de toelichting met instructies op de volgende pagina.					



ISO 17020



Plaats van inrichting : Schenk Papendrecht B.V.
Burgemeester Keijzerweg 6
3352 AR PAPENDRECHT
Ruimte, object : Wasstraat

Bevindingen bij rapport : **R21182EMU-02**
Opdrachtnummer : **210601127**
Datum : 1 juli 2021

versie A-08 (2020 01 07)

TOELICHTING BEDRIJFSINTERNE CONTROLE

De voorziening moet voor de daartoe vermelde datum in het rapport en op de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening, opnieuw worden beoordeeld en goedgekeurd door een Deskundig Inspecteur. Aanbevolen wordt de voorziening eerder te laten beoordelen / herstellen in geval dat:

- de hoeveelheid en / of de aard van de bodemverontreinigende vloeistof op of in de voorziening vanuit het bedrijfsproces structureel wijzigt;
- één of meer onvolkomenheden tijdens de bedrijfsinterne controle zijn vastgesteld, die de vloeistofdichtheid in gevaar brengen (gebreken).

De voorziening moet verder jaarlijks(bedrijfs)intern worden gecontroleerd. De ingangsdatum en de frequentie van die bedrijfsinterne controle zijn eveneens vermeld in het rapport en op de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening.

INSTRUCTIES

Van de onderdelen die op de voorzijde van dit formulier zijn vermeld, moet door middel van (visuele) controle worden vastgesteld dat zij (nog) vrij zijn van onvolkomenheden die de vloeistofdichtheid in gevaar brengen (gebreken). In geval van twijfel wordt aanbevolen Kiwa Inspecta Nederland B.V. te vragen een onafhankelijk en deskundig oordeel te geven.

Het is mogelijk de bedrijfsinterne controle geheel uit te besteden aan Kiwa Inspecta Nederland B.V. E-mail voor vrijblijvende prijsopgave naar nl.inspectie@kiwa.com.

Indien onvolkomenheden zijn waargenomen die de vloeistofdichtheid in gevaar brengen (gebreken), dan moeten die direct worden hersteld of moeten maatregelen worden getroffen waarmee het bodemverontreinigingsrisico verwaarloosbaar is.

Indien Kiwa Inspecta Nederland B.V. de bedrijfsinterne controles uitvoert, dan worden de gebreken schriftelijk gerapporteerd en wordt zonodig een herstelmaatregel(en) voor aanpassing en/of herstel gegeven.